



WAGNER

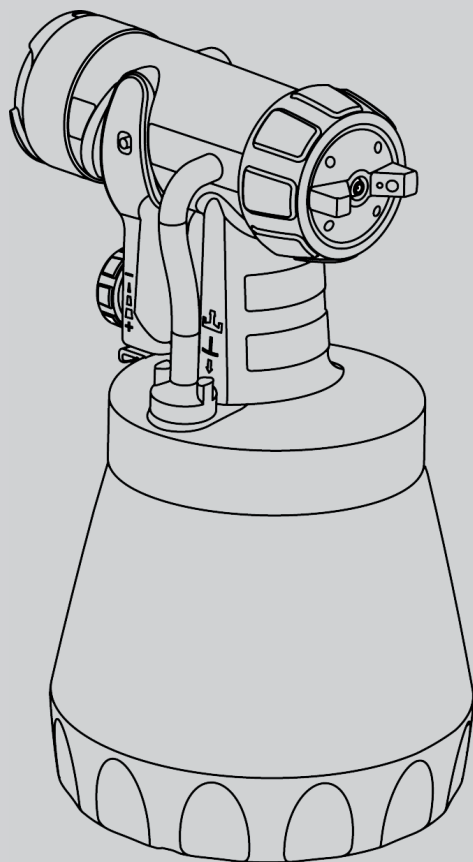


WOOD&METAL EXTRA STANDARD SZÓRÓFEJ

H


1

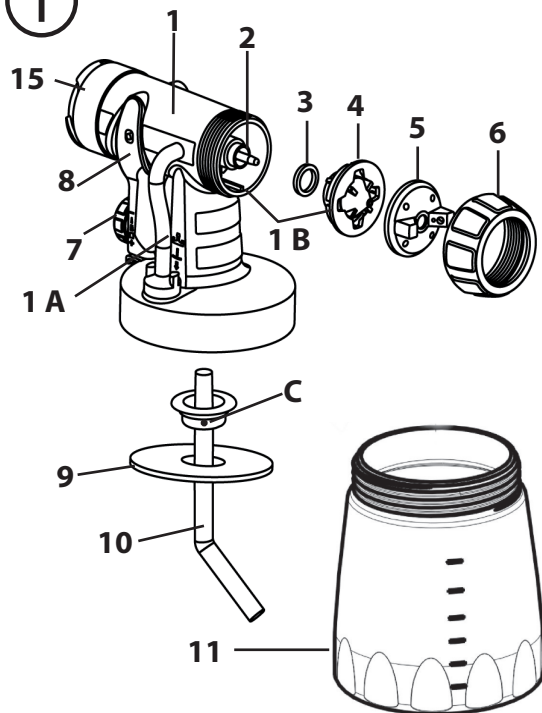


1A

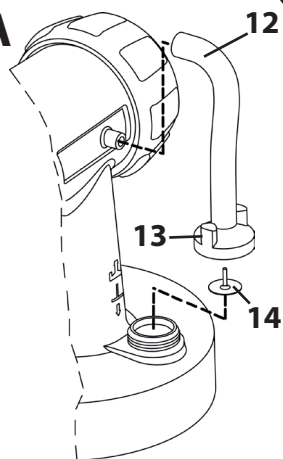


1B

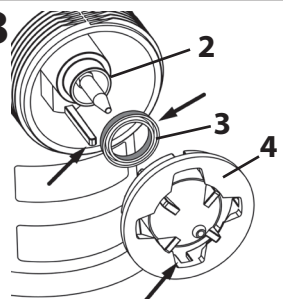


2

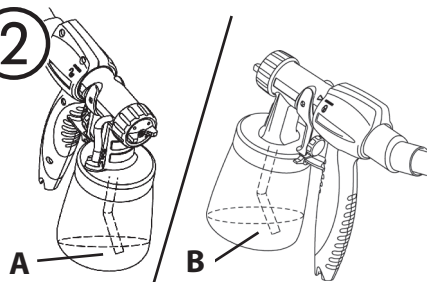


3

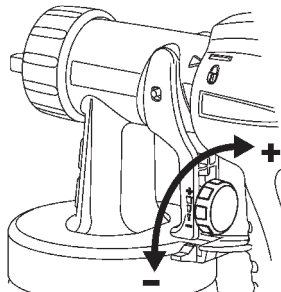

4

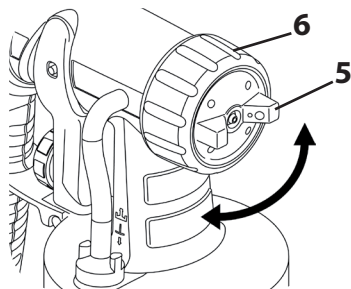

5

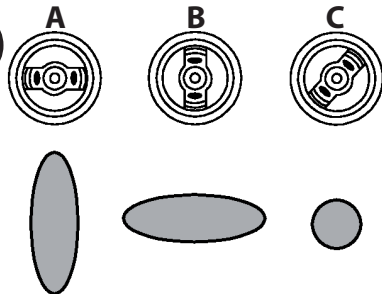

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, a készülék használatbevétele előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és pontosan tartsa be a biztonsági utasításokat. Ehhez a tartozékhoz tartsa be az alapkészülékre vonatkozó biztonsági utasításokat.

A **Standard szórófej** oldószer tartalmú és vízben oldódó festékek és lakkok felhordásához fejlesztették ki.

- FIGYELEM!** • A készüléket csak működőképes szeleppel szabad üzemeltetni. **Nem szabad a készüléket tovább üzemeltetni, amennyiben festék kerül a szellőző tömlőbe (1 A ábra, 12)!** Szerelje szét és tisztítsa meg a szellőző tömlőt, a szelepet és a membránt, a membránt adott esetben cserélje ki.
- **A szórópisztolyt nem szabad az oldalára fektetni.**
- Ne használja együtt a szórófej-tartozékok különböző funkciójú elemeit. Ilyen esetben az alkatrészek sérülhetnek.



Leírás (1 ábra)

1) Pisztolytest	2) Tű
3) Fúvóka tömítés	4) Fúvóka
5) Légsapka	6) Hollandi anya
7) Anyagmennyiség szabályozás	8) Működtető kengyel
9) Tartály tömítés	10) Felszálló cső
11) Tartály	12) Szellőző tömlő
13) Szelepfedél	14) Membrán
15) O-gyűrű	

A bevonó anyag előkészítése

A mellékelt szórófejjel festékeket, lakkokat és lazúrokat hígítás nélkül vagy kis mértékben hígítva lehet szórni. Részletes információkat a festék gyártójának műszaki adatlapján lehet találni (→ letölthető az internetről).

- 1.** Keverje fel az anyagot, majd tegye be a szükséges mennyiséget a festéktartályba.

Hígítási javaslat

Szórandó anyag	
Lazúrok	hígítatlanul
Faanyagvédő szerek, pácok, olajok, fertőtlenítő szerek, növényvédő szerek	hígítatlanul
Oldószer tartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrok, alapozók, gépjármű fedőlakkok, vastaglazúrok.	0 - 10 %-os hígítás (hígítatlan Flexio esetében)

- 2.** Ha a szórandó mennyiség túl kicsiny, lépésenként 5 - 10 % hígítót kell hozzáadni mindaddig, míg a szórandó mennyiség el nem éri az Ön által megkövetelt értéket.

Állítsa be a felszálló csövet

Amennyiben a felszálló cső helyes pozícióban van, a tartály tartalmát csaknem maradék nélkül fel lehet használni.

Fekvő tárgyakon végzett munkák esetében a felszálló csövet előre kell fordítani. (2 ábra, A)
A fej felett elhelyezkedő tárgyakon végzett munkák esetében a felszálló csövet hátra kell fordítani. (2 ábra, B)

Az anyagmennyiség beállítása (3 ábra)

Az anyagmennyiséget a pisztoly működtető kengyelén lévő szabályzóval határozzuk meg.

kevesebb anyagmennyiség → forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba (-)
több anyagmennyiség → forgassa az óramutató járásával megegyező irányba (+)

A kívánt szórás kép beállítása



FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! A légsapka beállítása során soha ne húzza meg a működtető kengyelt.

Csak kissé meglazított hollandi anya (4. ábra, 6. poz.) esetében forgassuk a légsapkát (5) a kívánt szórás kép helyzetébe (nyíl). Ezt követően ismét húzza meg a hollandi anyát.

5 A ábra = függőleges lapos sugár → a horizontális festékfelhordáshoz
5 B ábra = vízszintes lapos sugár → a vertikális festékfelhordáshoz
5 C ábra = kerek sugár → a sarkok és élek számára, valamint nehezen hozzáférhető felületekhez

4 órát meg nem haladó munkaszünet



Kétkomponensű lakkok felhordása esetében a készüléket azonnal meg kell tisztítani.

Üzemen kívül helyezés és tisztítás

- 1) Kapcsolja ki a készüléket. Hosszabb szünet esetén, illetve a munka befejezését követően a tartályt légteleníteni kell. A légtelenítés történhet a tartály rövid megnyitásával majd azt követően lezárásával, vagy a kengyel működtetésével, és a festék leeresztésével az eredeti kiszorulásba.
- 2) Csavarja le és ürítse ki a tartályt. Húzza ki a felszálló csövet a tartály tömítésével.
- 3) Ecsettel végezze az előtisztítást a tartályon és a felszálló csövön. A szellőzőfuratot tisztítsa ki (1 C ábra).
- 4) Töltsünk oldószert ill. vizet a tartályba.

A tisztításhoz ne használjon gyúlékony anyagokat.

- 5) Csavarja rá szorosan a tartályt a szórópisztolyra.
- 6) Apcsoljuk be a készüléket és szórjunk oldószert ill. vizet egy tartályba vagy egy rongyba.
- 7) A fenti folyamatot addig ismételjük, amíg a fúvókán tiszta oldószer ill. víz nem jön ki.
- 8) Kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a hálózati dugót.

FIGYELEM! Soha ne tisztítsa a szórópisztoly tömítéseit, membránját, fúvókáját vagy levegőfuratait hegyes fémtárgyakkal.

A szellőztető tömlő és a membrán csak korlátozott mértékben oldószerral. Nem szabad oldószerbe helyezni, hanem csak letörölni szabad.

- 9) Húzza le a szeelőző tömlőt (1A ábra, 12) fent a pisztolytestről. Lazítsa meg a szelepfedelet (13). Vegye ki a membránt (14). Gondosan tisztítson meg minden alkatrészt.
- 10) Csavarozza le a hollandi anyát, és vegye le a légsapkát meg a fúvókát. Tisztítsa meg a légsapkát, a fúvókátömítést és a fúvókát ecset és oldószer, ill. víz segítségével.

Összeszerelés


A készüléket csak sértetlen membránnal (1A ábra, 14. poz.) szabad üzemeltetni.

- 1) A membránt (1A ábra, 14. poz.) **a rögzítőszeggel felfelé** kell a szelep alsó részébe helyezni. Lásd a jelölést a pisztolytesten.
- 2) Óvatosan helyezze fel és csavarozza be a szelepfedelet (1A ábra, 13. poz.).
- 3) Dugja a szellőző tömlőt (1A ábra, 12. poz.) a szelepfedélre, illetve a pisztolytesten található csomagra.
- 4) Fúvóka tömítést (1B. ábra, 3) a tű (2) fölé tolni, a horonynak (rés) ilyenkor Ön felé kell néznie.
- 5) Dugja a fúvókát (1B. ábra, 4) a pisztolytestre, és forgatással keresse meg a helyes pozíciót.
- 6) Helyezze a légsapkát (1. ábra, 5) a fúvókára (4), és rögzítse a hollandi anyával.
- 7) A tartály tömítését alulról helyezze a felszálló csőre, és tolja egészen a perem fölé. Közben a tartály tömítését enyhén forgassa el.
- 8) A felszálló csövet a tartály tömítésével dugja be a pisztolytestbe.

Alkatrész jegyzék (1 ábra)

Tétel	Megnevezés	Rend. sz.
3	Fúvóka tömítés	0417 706
4	Fúvóka	2362 878
5	Légsapka	2362 877
6	Hollandi anya	2362 873
9	Tartály tömítés (Nincs jelölés vagy R)*	2323 039
	Tartály tömítés (Jelölés AR)*	2370 527
10	Felszálló cső (Nincs jelölés vagy R)*	2362 876
	Felszálló cső (Jelölés AR)*	2367 410
11	Tartály (800 ml) fedéllel	0413 909
	Tartály (alumínium, 800 ml) fedéllel	0420 708
12, 13, 14	Szellőző tömlő, Szelepfedél, Membrán	2304 027
15	O-gyűrű	2362 875

* Kérjük, rendelés előtt ellenőrizze, hogy a szórófej aljának belső oldalán található-e jelölés. Csavarozza fel ide a tartályt és távolítsa el a tartály tömítését.

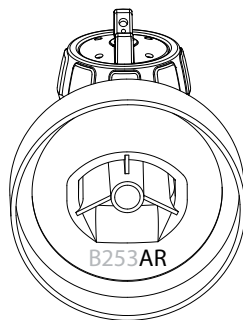

Az új CLICK&PAINT SYSTEM további szórófejekkel és tartozékokkal minden munkához a megfelelő szerszámot kínálja.

A renováláshoz kapcsolódó WAGNER- termékekről további információkat a www.wagner-group.com címen talál.

Környezetvédelem



A készüléket a tartozékaival együtt egy környezetkímélő újrahasznosításnak kell alávetni. Amikor ártalmatlanítja, a készüléket ne tegye a háztartási szemétkébe. Támogassa a környezetvédelmet, és vigye el a készüléket egy közeli gyűjtőhelyre, vagy érdeklődjön a szaküzletben.

Fontos megjegyzés a termékszavatosságra vonatkozóan!

Idegen tartozékok és alkatrészek használata esetén a szavatossági és garanciális igények részben vagy egészben megszűnhetnek. Az eredeti WAGNER tartozékok és alkatrészek használata esetén biztos lehet afelől, hogy minden biztonsági előírás teljesül.

2 év garancia

A garancia az eladás napjától (számla vagy nyugta) számított 2 évig érvényes. A garancia azoknak a hibáknak a térítésmentes javítását vagy a hibás alkatrészek térítésmentes cseréjét foglalja magába, és csak erre korlátozódik, amelyek bizonyíthatóan a gyártás során felhasznált hibás anyag vagy helytelen szerelés miatt következtek be. Az olyan alkalmazás és üzembe helyezés, valamint az önállóan elvégzett szerelések és javítások, amelyek nem szerepelnek a kezelési utasításunkban, kizárják a szavatosságot. A kopó alkatrészeket szintén kizártuk a garanciavállalásunkból. A szavatosság kizárja az ipari célú felhasználást. A garancia biztosítását kifejezetten a magunk számára tartjuk fenn. A garancia megszűnik, ha a készüléket más személy mint a WAGNER szervíz - személyzet nyitotta fel. Szállítási károk, karbantartási munkák, valamint az elégtelen karbantartás miatt bekövetkezett károk és üzemzavarok nem tartoznak a garanciális teljesítés körébe. A készülék vásárlását a garanciális szolgáltatás igénybevételekor az eredeti bizonylat bemutatásával igazolni szükséges. Amennyire a jogszabályok lehetővé teszik, kizárunk mindennemű felelősségvállalást bármely személyi, tárgyi vagy közvetett kárért, különösen, ha a készüléket nem a kezelési utasításban megadott rendeltetés szerint használták, a készülék nem a kezelési utasítás szerint került üzembe helyezésre vagy javításra, illetve a javítást nem szakember végezte. Az olyan javítási és karbantartási munkákat, amelyek a jelen kezelési utasításban megadott terjedelmet meghaladják, a gyártóműben végezzük el. Garanciavállalás alá tartozó esetben, vagy javítás esetén kérjük, forduljon az üzlethez, ahol készülékét vásárolta.

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

H**HONDIMPEX KFT.**

Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

I**FHC SRL**

Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845